



Räddningstjänsten Väst

ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser

Lars-Göran Bengtsson.

Insatschef i Beredskap.

lars-goran.bengtsson@rvast.se

RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST



Brand i byggnad industri, lackverkstad
210621 klockan 09.43



Foto: Henrik Pettersson



RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST



Larmade enheter

Initialt:

- Hel och deltid Stn. Varberg + 4080 Yttrebefäl. 11 personal

Förstärkningar:

- 3180 Insatschef RVäst
- Stn. Tvååker
- Stn. Falkenberg hel + deltid
- Stn. Veddige
- 1180 Brandingengörsberedskap Halmstad
- Stn. Getinge
- Stn. Frillesås
- Ledningsstöd + Säkerhetsbefäl

Ca 30 personal

Ca 50 personal
Inkl. bakre ledning (HILL),
insatsstödjande stab,
depå personal

Första insats

- Första enhet på plats är 255-4010 1+4.
- Körtid 2 min.
- Inriktning är rökdykning/livräddning och därefter släckning.
- Efter ca 10 min tas rökdykarna ut.



Foto: Annika Karlbom, HN

Fortsatt insats

Riskbedömning:

- Byggnadsras.
- Brandfarlig vara
- Röken
- Gasflaskor (detta togs bort när flaskorna tagits ut)



Foto: Annika Karlbom, HN

Fortsatt insats

MMI:

- Begränsa branden till den del av byggnaden där branden startade.

Taktisk plan:

Inledningsvis:

- Påverka branden utifrån via dörrar, portar och från höjdfordon.
- Använda oss av vattenkanon, strålrör, skärsläckare samt dimspik.
- Vatten på synliga lågor.

Därefter:

- Begränsa spridning av branden inom byggnaden och på tak.

Avslutningsvis:

- Kontroll av glödbränder.



Foto: Annika Karlbom, HN

Huvudsakligt brandområde



Område markerat med rött är huvudsakligt brandområde och bestod i stora delar av lack och blästringshall

Område markerat med grönt är öppen yta med diverse förvaring.


- Byggnaden är ca 3500 m².
- Är om och tillbyggd.
- Är i ett plan förutom kontor och omklädningsrum som är i 2 plan.

Byggnaden

Mineralull + cellplast i tak
Plåtväggar



Organisation ledning

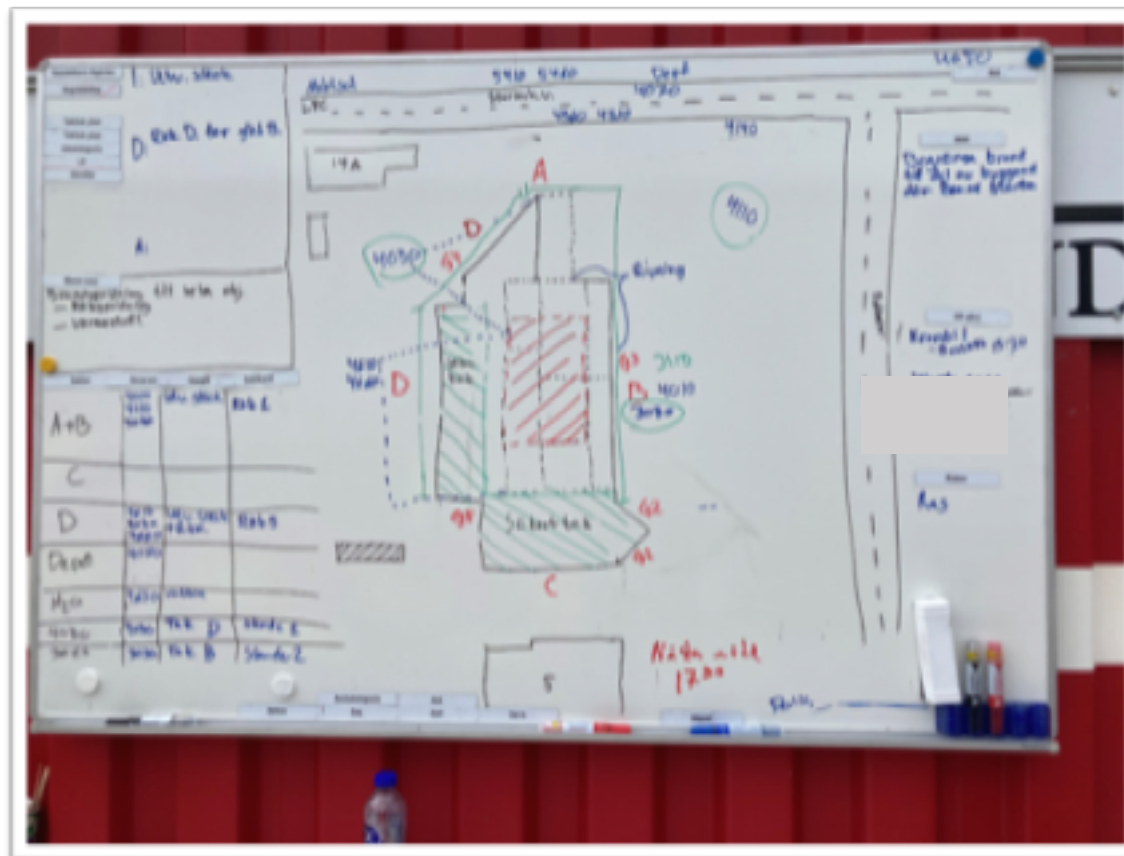

Ledningsorganisation på plats:

- RL
- Skadeplatschef
- Sektor A o B
- Sektor D o C
- Sektor vatten
- Yttre stabschef
- Ledningsstöd till stabschef
- Säkerhetsbefäl

Övrig samverkan:

Polis

Ambulans

RVR-ledare

Va-bolag

Energibolag

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Svart pil = Initial vindriktning

Röd pil = Vindkantring



Fotograf Annika Karlbom, HN



RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST



Brandfarlig vara

- Verksamheten hade tillstånd att förvara:
 - Brandfarlig vätska flampunkt under eller lika med 60 °C. 3300L färg o lösningsmedel.
 - Brandfarlig vätska flampunkt över 60 °C 3000 diesel/eldningsolja
 - Brandfarlig gas 30 Liter gasol

Förvarades färg och lösningsmedel öppet inne i byggnaden men detta blev inte påverkat av branden.

Brandfarlig vara som påverkades var den som fanns i lackhall, okänt hur mycket. Merparten av detta har troligen brunnit upp.

Färglager på väggarna har bidragit till det hastiga och kraftiga brandförloppet.

Brandorsak

I samband med rengöring av utrustning så uppstod en brand. Släckförsök gjordes av personal med handbrandsläckare.

För att rengöra utrustningen så användes ett lösningsmedel.

Räddningstjänstens avslutning

- Räddningstjänsten avslutades klockan 20.48
- Efterbevakning till klockan 08.00

Hantering av släckvatten

Ingen uppsamling av släckvatten gjordes



Erfarenheter

- Säkerhetsbefäl
- Loopa riskbedömning
- Rörlig skadeplatschef
- Ledningsorganisation för att planera och hantera omfall
- Fota plottingtavla efter varje ledningsmöte – historik

Positivt

- Leveransfärdigt material räddades.
- Förhindrade påverkan på brandfarlig vara som förvarades i byggnaden.
- Stora delar av byggnaden intakt.

Tack för mig!