



2023-11-24 Torsås kommun, Kalmar län.
Tankbil med släp som gått av en smal väg
som var glashal.

Bil lastad med bensin och diesel.

Släp lastad med diesel.

5-6 m från släpet rinner Torsås ån.

Enheter på plats från Torsås och Kalmar.

MSB:s kem-enhet från Perstorp larmas
för förstärkning.

Dåligt väglag och 20 mil framkörning, ca
3h.

Begär och får reda på att det inte
förvarats bensin i släpet dom 5 senaste
gångerna. Detta för att bestämma vilket
arbetssätt och inriktning.



Släp med 5st fack, varav
3st med 7m3 diesel i
varje. 2st var tomma.
Läckage från manluckan
på 2 av dom.

Första styrkan fick fram
uppsamlingskär i tidigt
skede, även IBC-behållare
som dom kunde tömma
kärnen till.



Då arbete skulle göras
uppe på tanken, säkrades
släpet med vajer till
bärgare, och även kuddar
under hjulen. Eftersom
tanken rör sig pga
viktförändring under
arbetets gång.

Använde kem-enhetens
utrustning, slangar,
kopplingar, dykrör mm.
Mottagarbilens pump
användes för läktringen.



Skarvstege med säkring av spännband användes för arbetet med borrhningen uppe på tanken.

Innan borrhning förberedades det för troligt mer läckage med fler kärl (Eco-tarp) och med pumpar.

Skulle även kunna tagit dit en sugbil, och mellan tanken och ån gjort en pumpgrop med presenning och större stenar i botten så inte slangen suger fast. Om det skulle bli större läckage och det vi använde inte räckte till. Sattes även ett spännband på låset till manluckan.




Hålen gjordes med skruvdragare och dos-borr diameter 65 för att passa till teleskop-dykröret. Vid borrhningen blir trycket mot luckan stor då vakuumet släpper.

Vid första facket ökade läckaget lite, mest i infästningen till locket.

Andra facket lite till i själva manluckan.

Tredje facket inget läckage alls pga tryck på luckan med stötta.

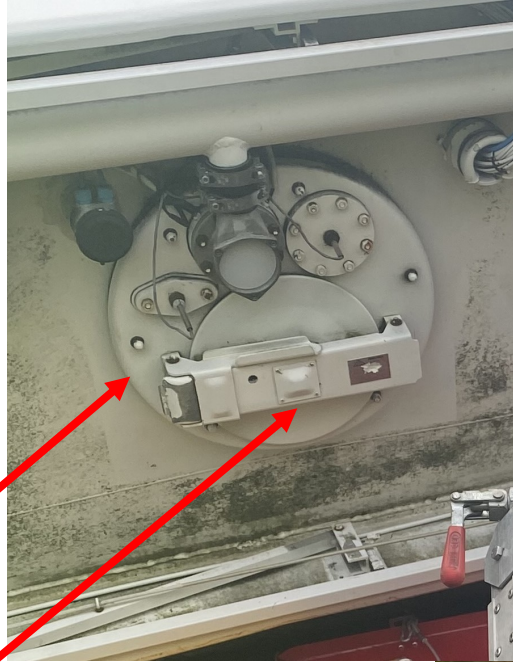

Sammanfattningsvis:

Ca 20,8m³ av 21m³ pumpades till mottagarbil och ibc-behållare.

Bra inledande arbete av första enheterna och utmärkt samarbete mellan olika aktörerna under arbetets gång.

Stora miljörisker.

Bra metodval för håltagning och läktring.

Bra framförhållning mot läckage. Kunde varit ännu bättre.



Tack för mig!

anders.gunnarsson@perstorp.se

0708 85 01 79

